



Dados da Obra  
Projeto Executivo  
Licitação  
Contratação  
Cronograma  
Vistorias  
Recursos  
Documentos  
Galeria de Fotos  
Restrições e Inconformidades  
Execução Orçamentária  
Solicitação de Desembolso  
Solicitações  
Funcionamento da Obra  
Cumprimento do Objeto

Situação atual: **Concluída** | Última atualização: **24/11/2011** | Fiscal da Unidade: **SILVERIO DORNELAS CERQUEIRA** | Lista de Opções

**Tipo de ensino:** Educação Básica

**Município - UF:** Candeias - MG

**Obra:** (2321) 830375 - Escola de Educação Infantil - Candeias/MG





Para acessar as obras 1 e ver o histórico desta obra clique [aqui](#).





### Restrições e Inconformidades







Somente as RESTRIÇÕES não superadas impedem o repasse de recursos. Inconformidades, caso não sejam superadas, serão analisadas na prestação de contas ao final da obra. A superação das inconformidades está condicionada à correção, conforme projeto pactuado com o FNDE.













Providência : Aguardando Providência ou Aguardando Correção | Aguardando Providência ou Aguardando Correção há mais de 15 dias | Aguardando Análise FNDE | Superada | Justificada | Cancelada





Ação	Providência	ID Item	Item	Fase	Tipo	Data da Inclusão	Descrição	Providência	Previsão da Providência	Criado Por	Superação	Situação Atual	Superado Por	Ressalva	Último Tramite	Data do Último Tramite
		291918	Inconformidade	Execução	Executivas	03/09/2017	Implantação executada em desconformidade com o projeto - Há desniveis não previstos entre o pátio descoberto e as circulações laterais dos blocos das creches I e II e bloco multiuso e entre a circulação lateral do bloco das creches I e II e acesso as salas de aula.	O Município / Estado deve enviar a seguinte documentação: A) Novo projeto, assinado pelo responsável técnico, autor do projeto; B) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do referido Projeto; C) Planilha comparativa de custos (solução anterior X situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); D) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado. E) Termo de Responsabilidade Técnica pela solidez da obra diante da execução estrutural de forma divergente do projeto;	03/10/2017	DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.	Não	Aguardando Providência		NÃO		







Ação	Providência	ID Item	Item	Fase	Tipo	Data da Inclusão	Descrição	Providência	Previsão da Providência	Criado Por	Superação	Situação Atual	Superado Por	Ressalva	Último Tramite	Data do Último Tramite
		291919	Inconformidade	Execução	Executivas	03/09/2017	Implantação executada em desconformidade com o projeto - Obra não possui afastamento frontal previsto em projeto padrão. - Gradil frontal está executado dentro da área de afastamento.	O Município / Estado deve enviar a seguinte documentação: A) Novo projeto, assinado pelo responsável técnico, autor do projeto; B) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do referido Projeto; C) Planilha comparativa de custos (solução anterior X situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); D) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado. E) Termo de Responsabilidade Técnica pela solidez da obra diante da execução estrutural de forma divergente do projeto; O Município / Estado deve enviar a seguinte documentação: A) Novo projeto, assinado pelo responsável técnico, autor do projeto; B) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do referido Projeto; C) Planilha comparativa de custos (solução anterior X situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); D) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado. E) Termo de Responsabilidade Técnica pela solidez da obra diante da execução estrutural de forma divergente do projeto.	03/10/2017	DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.	Não	Aguardando Providência		NÃO		
		291920	Restrição	Execução	Executivas	03/09/2017	Pilares executados em desconformidade com o projeto. - Na passarela coberta os pilares foram executados com altura superior a prevista. Tipo de risco. - Solicitar projetos e cálculos para assegurar a solidez do empreendimento.	O Município / Estado deve enviar a seguinte documentação: A) Novo projeto, assinado pelo responsável técnico, autor do projeto; B) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do referido Projeto; C) Planilha comparativa de custos (solução anterior X situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); D) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado. E) Termo de Responsabilidade Técnica pela solidez da obra diante da execução estrutural de forma divergente do projeto.	03/10/2017	DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.	Não	Aguardando Providência		NÃO		





Ação	Providência	ID Item	Item	Fase	Tipo	Data da Inclusão	Descrição	Providência	Previsão da Providência	Criado Por	Superação	Situação Atual	Superado Por	Ressalva	Último Tramite	Data do Último Tramite
		291921	Restrição	Execução	Executivas	03/09/2017	<p>Vigas executadas em desconformidade com o projeto. - As vigas não foram executadas invertidas conforme previsto em projeto estrutural. - Na passarela coberta foi executada entre os pilares P78 e P79 viga não prevista. - No pátio as vigas VC69 e Vc70 foram executadas com altura superior do piso até a base 2,30. - No pátio as vigas VC90 e Vc91 foram executadas com altura superior do piso até a base 2,60. - No pátio foram executadas vigas inclinadas em madeira no lugar das vias em concreto.. Tipo de risco. - Solicitar projetos e cálculos para assegurar a solidez do empreendimento.</p> <p>O Município / Estado dede enviar a seguinte documentação: A) Novo projeto, assinado pelo responsável técnico, autor do projeto; B) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do referido Projeto; C) Planilha comparativa de custos (solução anterior X situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); D) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado. E) Termo de Responsabilidade Técnica pela solidez da obra diante da execução estrutural de forma divergente do projeto.</p> <p>O Município / Estado dede enviar a seguinte documentação: A) Novo projeto, assinado pelo responsável técnico, autor do projeto; B) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do referido Projeto; C) Planilha comparativa de custos (solução anterior X situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); D) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado. E) Termo de Responsabilidade Técnica pela solidez da obra diante da execução estrutural de forma divergente do projeto.</p>		03/10/2017	DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.	Não	Aguardando Providência		NÃO		
		291922	Restrição	Execução	Executivas	03/09/2017	<p>Vigas executadas em desconformidade com o projeto. - No pátio as vigas VC69 e Vc70 foram executadas com altura inferior a 40cm. - No pátio as vigas VC90 e Vc91 foram executadas com altura inferior a 40cm.. Tipo de risco. - Solicitar projetos e cálculos para assegurar a solidez do empreendimento.</p> <p>O Município / Estado dede enviar a seguinte documentação: A) Novo projeto, assinado pelo responsável técnico, autor do projeto; B) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do referido Projeto; C) Planilha comparativa de custos (solução anterior X situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); D) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado. E) Termo de Responsabilidade Técnica pela solidez da obra diante da execução estrutural de forma divergente do projeto.</p>		03/10/2017	DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.	Não	Aguardando Providência		NÃO		

Ação	Providência	ID Item	Item	Fase	Tipo	Data da Inclusão	Descrição	Providência	Previsão da Providência	Criado Por	Superação	Situação Atual	Superado Por	Ressalva	Último Tramite	Data do Último Tramite
		291923	Restrição	Execução	Executivas	03/09/2017	Lajes executadas em desconformidade com o projeto. - Foram executadas mãos francesas metálicas não previstas nas lajes do bloco multiuso L87, L89, L88, L55 e L56. - Foram executadas mãos francesas metálicas não previstas nas lajes do bloco das creches I e II L37, L36, L4, L4 e L5. - Foram executadas mãos francesas metálicas não previstas na laje do bloco de serviços L38.. Tipo de risco: - Solicitar projetos e cálculos para assegurar a solidez do empreendimento.	O Município / Estado deve enviar a seguinte documentação: A) Novo projeto, assinado pelo responsável técnico, autor do projeto; B) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do referido Projeto; C) Planilha comparativa de custos (solução anterior X situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); D) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado. E) Termo de Responsabilidade Técnica pela solidez da obra diante da execução estrutural de forma divergente do projeto. O Município / Estado deve enviar a seguinte documentação: A) Novo projeto, assinado pelo responsável técnico, autor do projeto; B) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do referido Projeto; C) Planilha comparativa de custos (solução anterior X situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); D) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado. E) Termo de Responsabilidade Técnica pela solidez da obra diante da execução estrutural de forma divergente do projeto.	03/10/2017	DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.	Não	Aguardando Providência		NÃO		
		291924	Restrição	Execução	Executivas	03/09/2017	Castelo d água executado em desconformidade com o projeto. - Foi executado castelo d água metálico.. Tipo de risco: - Solicitar projetos e cálculos para assegurar a solidez do empreendimento.	O Município / Estado deve enviar a seguinte documentação: A) Novo projeto, assinado pelo responsável técnico, autor do projeto; B) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do referido Projeto; C) Planilha comparativa de custos (solução anterior X situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); D) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado. E) Termo de Responsabilidade Técnica pela solidez da obra diante da execução estrutural de forma divergente do projeto.	03/10/2017	DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.	Não	Aguardando Providência		NÃO		
		291925	Inconformidade	Execução	Executivas	03/09/2017	Impermeabilização não executada ou executada em desconformidade com a especificação. - Há manchas de infiltração em alvenarias próximas ao piso.	Executar/corrigir e inserir fotos comprobatórias na Aba Vistoria.	03/10/2017	DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.	Não	Aguardando Providência		NÃO		





Ação	Providência	ID Item	Item	Fase	Tipo	Data da Inclusão	Descrição	Providência	Previsão da Providência	Criado Por	Superação	Situação Atual	Superado Por	Ressalva	Último Tramite	Data do Último Tramite	
		291926	Inconformidade	Execução	Executivas	03/09/2017	Impermeabilização não executada ou executada em desconformidade com a especificação. - Há manchas de infiltração em lajes do empreendimento. Alvenaria executada em desconformidade com a especificação. - Nas salas das creches III, creches II, creches I foram executadas vergas e complemento em alvenaria não previstos na circulação e nas áreas de repouso. -	Executar/corriger e inserir fotos comprobatórias na Aba Vistoria.	03/10/2017	DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.	Não	Aguardando Providência			NÃO		
		291927	Inconformidade	Execução	Executivas	03/09/2017	Nas salas das creches I entre acesso área de amamentação e área de banho foram executadas vergas e complemento em alvenaria não previstos. - Nas salas das creches II entre acesso área de lavatórios de mãos e área de chuveiros foram executadas vergas e complemento em alvenaria não previstos. Alvenaria executada em desconformidade com a especificação. -	Executar/corriger e inserir fotos comprobatórias na Aba Vistoria.	03/10/2017	DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.	Não	Aguardando Providência			NÃO		
		291928	Inconformidade	Execução	Executivas	03/09/2017	Sob janelas no bloco multiuso há trincas. Vedações e/ou divisórias executadas em desconformidade com a especificação. - Alvenaria com elementos vazados no solário da pre escola foi executada com altura inferior a 210 cm. - Na área de banho das creches II a alvenaria divisória entre a área de chuveiros e	Executar/corriger e inserir fotos comprobatórias na Aba Vistoria.	03/10/2017	DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.	Não	Aguardando Providência			NÃO		
		291929	Inconformidade	Execução	Executivas	03/09/2017	os lavatórios na circulação foi executada com altura superior de 1,30m e não possui no topo para acabamento granito esp. 2m. - Na área de banho das creches II e sanitários do bloco multiuso as divisórias em granito possuem altura superior a 1,30m. Vedações e/ou divisórias executadas em desconformidade com a especificação. -	Executar/corriger e inserir fotos comprobatórias na Aba Vistoria.	03/10/2017	DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.	Não	Aguardando Providência			NÃO		
		291930	Inconformidade	Execução	Executivas	03/09/2017	Não foram executadas as divisórias nas área de repouso das creches III, II e I. Vedações e/ou divisórias executadas em desconformidade com a especificação. -	Executar/corriger e inserir fotos comprobatórias na Aba Vistoria.	03/10/2017	DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.	Não	Aguardando Providência			NÃO		
		291931	Inconformidade	Execução	Executivas	03/09/2017	*Na lavanderia não foi executada alvenaria divisória entre a área de circulação e área de tanques h=210cm.	Executar/corriger e inserir fotos comprobatórias na Aba Vistoria.	03/10/2017	DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.	Não	Aguardando Providência			NÃO		







Ação	Providência	ID Item	Item	Fase	Tipo	Data da Inclusão	Descrição	Providência	Previsão da Providência	Criado Por	Superação	Situação Atual	Superado Por	Ressalva	Último Tramite	Data do Último Tramite
		291932	Inconformidade	Execução	Executivas	03/09/2017	<p>Cobertura executada em desconformidade com o projeto. - Rufos em concreto foram suprimidos.</p> <p>Esquadrias executadas em desconformidade com o projeto. - No bloco administrativo foram executados marcos em madeira para as portas de vidro P6. - *Nos sanitários do bloco administrativo as portas PM04-a não estão instaladas. Verificar caderno de componentes PM-04a. - No bloco administrativo as esquadrias EF 14 e EF17 foram executadas divergentes quanto as divisões e dimensões. - Na sala de informática a esquadria EF14A foi executada sem o vão para ar condicionado. - No bloco multiuso as esquadrias EF 14 e EF26 foram executadas divergentes quanto as divisões e dimensões. - No bloco das creches I e II as esquadrias EF 11 e EF27 foram executadas divergentes quanto as divisões e dimensões. - No bloco de serviços as esquadrias EF 10, 13, 15 e EF16 foram executadas divergentes quanto as divisões e dimensões.</p>	<p>O Município / Estado deve enviar a seguinte documentação: A) Novo projeto, assinado pelo responsável técnico, autor do projeto; B) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do referido Projeto; C) Planilha comparativa de custos (solução anterior X situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); D) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado.</p> <p>O Município/Estado deve executar conforme o projeto ou Enviar a seguinte documentação: A) Planilha comparativa de custos (solução anterior x situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); B) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado.</p>	03/10/2017	DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.	Não	Aguardando Providência		NÃO		
		291933	Inconformidade	Execução	Executivas	03/09/2017	<p>Esquadrias executadas em desconformidade com o projeto. - No bloco administrativo foram executados marcos em madeira para as portas de vidro P6. - *Nos sanitários do bloco administrativo as portas PM04-a não estão instaladas. Verificar caderno de componentes PM-04a. - No bloco administrativo as esquadrias EF 14 e EF17 foram executadas divergentes quanto as divisões e dimensões. - Na sala de informática a esquadria EF14A foi executada sem o vão para ar condicionado. - No bloco multiuso as esquadrias EF 14 e EF26 foram executadas divergentes quanto as divisões e dimensões. - No bloco das creches I e II as esquadrias EF 11 e EF27 foram executadas divergentes quanto as divisões e dimensões. - No bloco de serviços as esquadrias EF 10, 13, 15 e EF16 foram executadas divergentes quanto as divisões e dimensões.</p>	<p>O Município/Estado deve executar conforme o projeto ou Enviar a seguinte documentação: A) Planilha comparativa de custos (solução anterior x situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); B) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado.</p> <p>O Município/Estado deve executar conforme o projeto ou Enviar a seguinte documentação: A) Planilha comparativa de custos (solução anterior x situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); B) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado.</p>	03/10/2017	DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.	Não	Aguardando Providência		NÃO		





Ação	Providência	ID Item	Item	Fase	Tipo	Data da Inclusão	Descrição	Providência	Previsão da Providência	Criado Por	Superação	Situação Atual	Superado Por	Ressalva	Último Tramite	Data do Último Tramite
		291934	Inconformidade	Execução	Executivas	03/09/2017	<p>Esquadrias executadas em desconformidade com o projeto. - Na recepção do bloco administrativo a esquadria EF28 sob o balcão não foi instalada. - Os portões de gradil com altura de 2,10m entre os blocos da administração/bloco pedagógico, bloco das creches I e II/bloco de serviços e bloco de serviços/bloco administrativo não foram executados. - Esquadrias P01 não possuem chapas de proteção com altura de 50cm a partir da base e as barras de apoio. - No bloco de serviços as esquadrias PM04b não possuem as portas em madeira e fórmica. - Nos sanitários do bloco multiuso não foram instaladas as esquadrias Pm04b.</p>	<p>O Município/Estado deve executar conforme o projeto ou enviar a seguinte documentação: A) Planilha comparativa de custos (solução anterior x situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); B) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado.</p>	03/10/2017	DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.	Não	Aguardando Providência		NÃO		
		291935	Inconformidade	Execução	Executivas	03/09/2017	<p>Vidros executados em desconformidade com o projeto. - *Nos sanitários do bloco administrativo não foram instalados os espelhos 60 x 70 cm e=4mm sobre as bancadas. - Nos lavatórios de mãos nas áreas de banho das creches II, nos vestiários masculino e feminino do bloco de serviços e nos sanitários infantis do bloco multiuso não foram instalados os espelhos 150 x 65 cm e=4mm.</p>	<p>O Município/Estado deve executar conforme o projeto ou enviar a seguinte documentação: A) Planilha comparativa de custos (solução anterior x situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); B) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado.</p>	03/10/2017	DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.	Não	Aguardando Providência		NÃO		
		291936	Inconformidade	Execução	Executivas	03/09/2017	<p>Revestimentos executados em desconformidade com o projeto. - No pórtico da administração as laterais das lajes L45 e L54 não foram revestidas com cerâmica na cor amarela. - No pórtico da administração os pilares P87 e P101 não foram envelopados com cerâmica na cor amarela. - Foram executadas cerâmicas não previstas no lugar das cerâmicas 20 x 20 cm com altura do piso até 110cm. - Na área externa do bloco de serviços foram executados revestimentos cerâmicos não previstos. - *No bloco de serviços o revestimento cerâmico previsto não está aplicado até altura do teto. - *Há moldura não prevista aplicada em elementos vazados de concreto do bloco administrativo.</p>	<p>O Município/Estado deve executar conforme o projeto ou enviar a seguinte documentação: A) Planilha comparativa de custos (solução anterior x situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); B) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado.</p>	03/10/2017	DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.	Não	Aguardando Providência		NÃO		





Ação	Providência	ID Item	Item	Fase	Tipo	Data da Inclusão	Descrição	Providência	Previsão da Providência	Criado Por	Superação	Situação Atual	Superado Por	Ressalva	Último Tramite	Data do Último Tramite
		291937	Inconformidade	Execução	Executivas	03/09/2017	<p>Pisos executados em desconformidade com o projeto. - No estacionamento, o piso intertravado foi executado em área inferior a prevista em projeto. Verificar projeto de paginação prancha ARQ 11/12. - Na área externa do bloco de serviços foram executados pisos não previstos no lugar do piso em concreto desempenado. - No bloco de serviços e lactário foi executado piso cerâmico no lugar do piso de granitina.</p>	<p>O Município/Estado deve Executar conforme o projeto ou enviar a seguinte documentação: A) Planilha comparativa de custos (solução anterior x situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); B) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado.</p>	03/10/2017	DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.	Não	Aguardando Providência		NÃO		
		291938	Inconformidade	Execução	Executivas	03/09/2017	<p>Pisos executados em desconformidade com o projeto. - Na rouparia, depósito de não perecíveis, cozinha e lactário não foram executadas as elevações de piso sob prateleiras e bancadas.</p>	<p>O Município/Estado deve Executar conforme o projeto ou enviar a seguinte documentação: A) Planilha comparativa de custos (solução anterior x situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); B) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado.</p>	03/10/2017	DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.	Não	Aguardando Providência		NÃO		















Ação	Providência	ID Item	Item	Fase	Tipo	Data da Inclusão	Descrição	Providência	Previsão da Providência	Criado Por	Superação	Situação Atual	Superado Por	Ressalva	Último Tramite	Data do Último Tramite
		291939	Inconformidade	Execução	Executivas	03/09/2017	<p>Serviços Complementares executados em desconformidade com o projeto. - A base em concreto para os mastros de bandeiras foi executado com dimensões inferiores que 3,20 x 2,00 m previstos. Verificar caderno de componentes MB-01. - Foram executados vãos não previstos sob o banco de concreto na recepção do bloco administrativo. Verificar caderno de componentes BC-03. - Na passarela coberta foram executados bancos em concreto não previstos. - Na sala de informática foram executadas prateleiras em granito em duas paredes com altura superior a 120cm não prevista. - Nos lavatórios de mãos nas áreas de banho das creches II, nos vestiários masculino e feminino do bloco de serviços, no pátio e nos sanitários infantis do bloco multiuso os tubos metálicos de proteção não foram instalados conforme previsto. Verificar caderno de componentes LC-01. - Na área de banho das creches I não foram executados os furos e caixas em granito nas bancadas. Prateleiras sobre bancadas foram executadas em número inferior e com largura superior a prevista. Ver prancha AR 09/12.</p> <p>Serviços Complementares executados em desconformidade com o projeto. - Na salas de pré escola não foram instaladas as bancadas em granito. - Bancada de granito da creche III não está instalada. - No bloco da administração não foram instaladas as prateleiras no almoxarifado. - Na sala de leitura e multiuso não foram executadas as prateleiras em granito em duas paredes com alturas de 120cm e 160cm do piso. - Na área de banho das creches II não foram instaladas as prateleiras em granito. - Na lavanderia não foi executada a prateleira em granito sobre bancada. - A bancada de passar roupa não está executada arredondada. - Na cozinha na área de preparo de sucos não foi executado bancada prevista.</p>	O Município/Estado deve executar conforme o projeto ou enviar a seguinte documentação: A) Planilha comparativa de custos (solução anterior x situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); B) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado.	03/10/2017	DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.	Não	Aguardando Providência	NÃO			
		291940	Inconformidade	Execução	Executivas	03/09/2017	<p>Serviços Complementares executados em desconformidade com o projeto. - Na salas de pré escola não foram instaladas as bancadas em granito. - Bancada de granito da creche III não está instalada. - No bloco da administração não foram instaladas as prateleiras no almoxarifado. - Na sala de leitura e multiuso não foram executadas as prateleiras em granito em duas paredes com alturas de 120cm e 160cm do piso. - Na área de banho das creches II não foram instaladas as prateleiras em granito. - Na lavanderia não foi executada a prateleira em granito sobre bancada. - A bancada de passar roupa não está executada arredondada. - Na cozinha na área de preparo de sucos não foi executado bancada prevista.</p>	O Município/Estado deve executar conforme o projeto ou enviar a seguinte documentação: A) Planilha comparativa de custos (solução anterior x situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); B) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado.	03/10/2017	DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.	Não	Aguardando Providência	NÃO			









Ação	Providência	ID Item	Item	Fase	Tipo	Data da Inclusão	Descrição	Providência	Previsão da Providência	Criado Por	Superação	Situação Atual	Superado Por	Ressalva	Último Tramite	Data do Último Tramite
		291941	Inconformidade	Execução	Executivas	03/09/2017	Serviços Complementares executados em desconformidade com o projeto. - Na área externa do bloco de serviços as alvenarias laterais da bancada foram executadas com altura inferior a prevista. - Na área externa do bloco de serviços a bancada foi executada com largura inferior a 90cm. - Na rouparia não foram executadas as prateleiras em granito na parede frontal. - *O balcão de buffet não possui bordas arredondadas.	O Município/Estado deve executar conforme o projeto ou enviar a seguinte documentação: A) Planilha comparativa de custos (solução anterior x situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); B) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado.	03/10/2017	DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.	Não	Aguardando Providência		NÃO		
		291942	Inconformidade	Execução	Executivas	03/09/2017	Serviços Complementares executados em desconformidade com o projeto. - Na cozinha não foi executada bancada lateral na área de lavagem de painéis. - *As prateleiras laterais de DML não foram executadas.	O Município/Estado deve executar conforme o projeto ou enviar a seguinte documentação: A) Planilha comparativa de custos (solução anterior x situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); B) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado.	03/10/2017	DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.	Não	Aguardando Providência		NÃO		
		291943	Inconformidade	Execução	Executivas	03/09/2017	Serviços complementares executados em desconformidade com o projeto. - No playground não foi executado cubo em concreto com fechamento em alvenaria e vãos em formatos geométricos. Verificar caderno de componentes CB-01. - No playground não foi executado limitação da área.	O Município/Estado deve executar conforme o projeto ou enviar a seguinte documentação: A) Planilha comparativa de custos (solução anterior x situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); B) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado.	03/10/2017	DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.	Não	Aguardando Providência		NÃO		



Ação	Providência	ID Item	Item	Fase	Tipo	Data da Inclusão	Descrição	Providência	Previsão da Providência	Criado Por	Superação	Situação Atual	Superado Por	Ressalva	Último Tramite	Data do Último Tramite
		291944	Inconformidade	Execução	Executivas	03/09/2017	Instalações elétricas executadas em desconformidade com o projeto - "No hall da administração foram aplicadas as luminárias de piso. - No pátio foram instaladas refletores não previstos no lugar das 16 luminárias de sobrepor completa com 2 lampadas fluorescentes tubulares de 32W	O Município/Estado deve executar conforme o projeto ou enviar a seguinte documentação: A) Novo projeto, assinado pelo responsável técnico, autor do projeto; B) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do referido Projeto; C) Planilha comparativa de custos (solução anterior x situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); D) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado.	03/10/2017	DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.	Não	Aguardando Providência		NÃO		
		291945	Inconformidade	Execução	Executivas	03/09/2017	Instalações elétricas executadas em desconformidade com o projeto - No hall da administração não foram instaladas as luminárias previstas (4) de piso fechadas completa com lampadas a vapor metálico de 70W.	O Município/Estado deve executar conforme o projeto ou enviar a seguinte documentação: A) Novo projeto, assinado pelo responsável técnico, autor do projeto; B) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do referido Projeto; C) Planilha comparativa de custos (solução anterior x situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); D) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado.	03/10/2017	DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.	Não	Aguardando Providência		NÃO		

Ação	Providência	ID Item	Item	Fase	Tipo	Data da Inclusão	Descrição	Providência	Previsão da Providência	Criado Por	Superação	Situação Atual	Superado Por	Ressalva	Último Tramite	Data do Último Tramite
		291946	Inconformidade	Execução	Executivas	03/09/2017	Instalações elétricas executadas em desconformidade com o projeto - Na área de banho das creches I não foram executados os dois pontos elétricos para as duchas elétricas previstas.	O Município/Estado deve executar conforme o projeto ou enviar a seguinte documentação: A) Novo projeto, assinado pelo responsável técnico, autor do projeto; B) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do referido Projeto; C) Planilha comparativa de custos (solução anterior x situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); D) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado.	03/10/2017	DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.	Não	Aguardando Providência		NÃO		
		291947	Inconformidade	Execução	Executivas	03/09/2017	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) executado em desconformidade com o projeto. - O sistema de SPDA não foi executado conforme projeto, desde a fundação. Verificar projeto PR 01/02 e 02/02.	O Município/Estado deve executar conforme o projeto ou enviar a seguinte documentação: A) Novo projeto, assinado pelo responsável técnico, autor do projeto; B) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do referido Projeto; C) Planilha comparativa de custos (solução anterior x situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); D) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado.	03/10/2017	DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.	Não	Aguardando Providência		NÃO		

Ação	Providência	ID Item	Item	Fase	Tipo	Data da Inclusão	Descrição	Providência	Previsão da Providência	Criado Por	Superação	Situação Atual	Superado Por	Ressalva	Último Tramite	Data do Último Tramite
		291948	Inconformidade	Execução	Executivas	03/09/2017	Instalações hidráulicas executadas em desconformidade com o projeto. - Na área de banho das creches I não foram executados os duas saídas para água das banheiras.	O Município/Estado deve executar conforme o projeto ou enviar a seguinte documentação: A) Novo projeto, assinado pelo responsável técnico, autor do projeto; B) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do referido Projeto; C) Planilha comparativa de custos (solução anterior x situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); D) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado.	03/10/2017	DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.	Não	Aguardando Providência		NÃO		
		291949	Inconformidade	Execução	Executivas	03/09/2017	Louças e/ou metais executadas em desconformidade com o projeto. - Nos sanitários para PNE não foram instaladas as tampas para as bacias sanitárias e as barras de apoio na área de chuveiros e dos lavatórios.	O Município/Estado deve executar conforme o projeto ou enviar a seguinte documentação: A) Planilha comparativa de custos (solução anterior x situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); B) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado.	03/10/2017	DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.	Não	Aguardando Providência		NÃO		

Ação	Providência	ID Item	Item	Fase	Tipo	Data da Inclusão	Descrição	Providência	Previsão da Providência	Criado Por	Superação	Situação Atual	Superado Por	Ressalva	Último Tramite	Data do Último Tramite
		291950	Inconformidade	Execução	Executivas	03/09/2017	Louças e/ou metais executadas em desconformidade com o projeto. - Na área de banho das creches I não foram executadas duchas elétricas previstas. - Na cozinha não foram instaladas as torneiras elétricas. - Nos sanitários para PNE não foram instalados os chuveiros elétricos e os bancos retráteis.	O Município/Estado deve executar conforme o projeto ou enviar a seguinte documentação: A) Planilha comparativa de custos (solução anterior x situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); B) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado.	03/10/2017	DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.	Não	Aguardando Providência		NÃO		
		291951	Inconformidade	Execução	Executivas	03/09/2017	Louças e/ou metais executadas em desconformidade com o projeto. - O tanque duplo aplicado em área de serviço não é o especificado, foi executado em tempo de granito com bojo metálico.	O Município/Estado deve executar conforme o projeto ou enviar a seguinte documentação: A) Planilha comparativa de custos (solução anterior x situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); B) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado.	03/10/2017	DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.	Não	Aguardando Providência		NÃO		
		291952	Inconformidade	Execução	Executivas	03/09/2017	Instalações da rede pluvial executadas em desconformidade com o projeto. - Os condutores verticais nas fachadas internas dos blocos multiuso, bloco das creches I e II e bloco de serviços foram envelopados em alvenaria não previstas. - Na área externa do bloco de serviços foram executadas placas em concreto não previstas no lugar das grelhas previstas.	Executar/corrigir e inserir fotos comprobatórias na Aba Vistoria	03/10/2017	DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.	Não	Aguardando Providência		NÃO		
		291953	Inconformidade	Execução	Executivas	03/09/2017	Instalações da rede pluvial executadas em desconformidade com o projeto. - Os condutores verticais nas fachadas internas dos blocos multiuso, bloco das creches I e II e bloco de serviços não possuem os tês de inspeção previstos.	Executar/corrigir e inserir fotos comprobatórias na Aba Vistoria	03/10/2017	DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.	Não	Aguardando Providência		NÃO		

Ação	Providência	ID Item	Item	Fase	Tipo	Data da Inclusão	Descrição	Providência	Previsão da Providência	Criado Por	Superação	Situação Atual	Superado Por	Ressalva	Último Tramite	Data do Último Tramite
		291954	Inconformidade	Execução	Executivas	03/09/2017	Instalações da rede lógica executadas em desconformidade com o projeto. - Não foram instaladas as eletrocalhas em aço galvanizado 100x50mm para rede de cabeamento estruturado e antena de TV.	O Município/Estado deve executar conforme o projeto ou enviar a seguinte documentação: A) Novo projeto, assinado pelo responsável técnico, autor do projeto; B) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do referido Projeto; C) Planilha comparativa de custos (solução anterior x situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); D) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado.	03/10/2017	DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.	Não	Aguardando Providência		NÃO		
		291955	Inconformidade	Execução	Executivas	03/09/2017	Instalações de combate e prevenção a incêndio executadas em desconformidade com o projeto ou não executadas. - As sinalizações, iluminações e extintores não foram executados conforme previsto em projeto.	O Município/Estado deve executar / corrigir conforme o projeto e exigências legais.	03/10/2017	DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.	Não	Aguardando Providência		NÃO		
		291956	Inconformidade	Execução	Executivas	03/09/2017	Instalações de ventilação mecânica executadas em desconformidade com o projeto ou não executadas. - Serviço não executado. Não foram executadas as tubulações e dutos para o sistema de exaustão.	O Município/Estado deve executar / corrigir conforme o projeto e exigências legais.	03/10/2017	DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.	Não	Aguardando Providência		NÃO		
		291957	Inconformidade	Execução	Executivas	03/09/2017	Instalações de gás combustível executadas em desconformidade com o projeto ou não executadas. - *No depósito de gás não foram executadas tubulações metálicas, não foi executado o regulador de 1º estágio. As telas em malha e metalon não foram executadas, e não possui ventilação cruzada.	O Município/Estado deve executar / corrigir conforme o projeto e exigências legais.	03/10/2017	DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.	Não	Aguardando Providência		NÃO		

Ação	Providência	ID Item	Item	Fase	Tipo	Data da Inclusão	Descrição	Providência	Previsão da Providência	Criado Por	Superação	Situação Atual	Superado Por	Ressalva	Último Tramite	Data do Último Tramite
		291958	Restrição	Execução	Diligência	03/09/2017	<p>Em decorrência do monitoramento realizado por meio do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (Simec) e de supervisão realizada por empresa contratada pelo FNDE, verificamos que existe uma grande divergência entre o percentual de execução da obra informado em vistoria pelo fiscal do estado responsável pela obra (100,00%) e o da empresa de supervisão (85,27%).</p> <p>1. Solicitamos o fiscal reveja os percentuais informados dos serviços executados, corrigindo-os se for o caso, ou que insira nova vistoria, com fotos atualizadas da obra, que comprovem o percentual de execução informado. 2. Solicitamos, no prazo máximo de 15 dias, que o cumprimento das providências requeridas seja informado a esta Autarquia, por meio do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (Simec). O não atendimento das providências solicitadas causará a suspensão do repasse de recursos dessa obra até a sua resolução.</p>		18/09/2017	DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.	Não	Aguardando Providência		NÃO		

Total de Registros: 41